

ネットワークカメラ ファームウェアリリースノート

対象機種 :	WV-U11300-V2 WV-U21300-V2L		
バージョン 更新日	ファームウェア ※	更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.50 2024/2/29	u2132la_250ES.zip	<ol style="list-style-type: none"> 1.画面内に埋め込まれているURLのリンク先を現在のi-PROブランドサイトに合わせて変更 2.VMDのエリア、検知感度などを設定した後にカメラ再起動すると、検知されにくくなる現象の改善 3.画像回転を「90°」「270°」設定時にVMDを設定すると、ライブ画ページからVMDをOFFにできない現象の改善 4.詳細設定画面で最大ゲインを「0」と「1」を切り替えた際に、最長露光時間の表示が直ぐに反映されない現象の改善 5.ライブ画表示中に、画質操作メニューを連続して操作すると、カメラが再起動する場合がある現象の改善 6.光量制御モードで「ELC」かつスーパーダイナミック「Off」にした際、新GUI上の最長露光時間の選択肢が、詳細設定画面の最長露光時間と異なる表示になる現象の改善 7.画像回転「90°」にした場合、スナップショット画像の一部が崩れてしまう現象の改善 8.稀にバージョンアップが失敗する場合がある現象の改善 	
Ver2.40 2023/9/26	u2132la_240ES.zip	<ol style="list-style-type: none"> 1.機能拡張ソフトウェアのインストール、及びアップデート時に、通信速度が遅い環境下でも失敗しにくくなるように改善 2.未登録ユーザーの初期値を「使用する」に変更 3.SDメモリーカードへ録画中にレコーダーをシーケンス表示すると、ごく稀にレコーダー側で通信エラーが発生する現象の改善 4.ブラウザ（Google Chromeなど）やWV-ASM300UXから、SDメモリーカード内の録画データをダウンロードすると、通信状況が悪い場合にダウンロードが失敗する場合がある現象の改善 5.SNMPトラップ設定の通知先ポートを初期設定(162)以外に設定しても、初期設定(162)に送信されてしまう現象の改善 6.外部クライアントなどからカメラの仕様として存在しないストリームのURLを指定して、アクセスを繰り返すとカメラが再起動する現象の改善 	
Ver2.35 2023/7/28	u2132la_235ES.zip	工場での生産性を向上させるための改善	
Ver2.34 2023/4/12	u2132la_234ES.zip	初版	

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は展開後、拡張子「.img」ファイルにてご利用ください。