

ネットワークカメラ ファームウェアリリースノート

| バージョン 更新日 | ファームウェア ※ | | 更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください) | 備考 |
|-----------------------|---|--|--|----|
| 対象機種 : | WV-U1142A WV-U1542LA WV-U2140LA WV-U2142LA WV-U2540LA WV-U2542LA | WV-U1130A WV-U1132A WV-U1532LA WV-U2130LA WV-U2132LA WV-U2530LA WV-U2532LA | | |
| Ver2.61 2024/6/20 | u2142la_261ES.zip | u2132la_261ES.zip | 1.圧縮方式H.264使用時、フレームレートと解像度を以下の組み合わせで使用した場合、フレームレートが低下しているように見える現象の改善 【条件】 フレームレート : 5fps, 3fps 解像度 : 640x360, 320x180, VGA, QVGA | |
| Ver2.60 2024/5/28 | u2142la_260ES.zip | u2132la_260ES.zip | 1.画面内文字に使用するフォントを変更 2.i-PRO社以外で開発された一部の機能拡張ソフトウェアが動作しない現象の改善 ※対象バージョン : Ver.2.50 3.最長露光時間を“最大4/30s”に設定した際、稀にカメラが再起動する場合がある現象の改善 | |
| Ver2.50 2024/2/29 | u2142la_250ES.zip | u2132la_250ES.zip | 1.画面内に埋め込まれているURLのリンク先を現在のi-PROブランドサイトに合わせて変更 2.VMDのエリア、検知感度などを設定した後にカメラ再起動すると、検知されにくくなる現象の改善 3.画像回転を「90°」「270°」設定時にVMDを設定すると、ライブ画ページからVMDをOFFにできない現象の改善 4.詳細設定画面で最大ゲインを「0」と「1」を切り替え際に、最長露光時間の表示が直ぐに反映されない現象の改善 5.ライブ画表示中に、画質操作メニューを連続して操作すると、カメラが再起動する場合がある現象の改善 6.光量制御モードで「ELC」かつスーパーダイナミック「Off」にした際、新GUI上の最長露光時間の選択肢が、詳細設定画面の最長露光時間と異なる表示になる現象の改善 7.画像回転「90°」にした場合、スナップショット画像の一部が崩れてしまう現象の改善 8.稀にバージョンアップが失敗する場合がある現象の改善 | |
| Ver2.40 2023/9/26 | u2142la_240ES.zip | u2132la_240ES.zip | 1.機能拡張ソフトウェアのインストール、及びアップデート時に、通信速度が遅い環境下でも失敗しにくくなるように改善 2.SDメモリーカードへ録画中にレコーダーをシーケンス表示すると、ごく稀にレコーダー側で通信エラーが発生する現象の改善 3.ブラウザ (Google Chromeなど) やWV-ASM300UXから、SDメモリーカード内の録画データをダウンロードすると、通信状況が悪い場合にダウンロードが失敗する場合がある現象の改善 4.SNMPトラップ設定の通知先ポートを初期設定(162)以外に設定しても、初期設定(162)に送信されてしまう現象の改善 5.外部クライアントなどからカメラの仕様として存在しないストリームのURLを指定して、アクセスを繰り返すとカメラが再起動する現象の改善 | |
| Ver2.26 2023/7/28 | u2142la_226ES.zip | u2132la_226ES.zip | 工場での生産性を向上させるための改善 | |
| Ver2.25 2023/3/31 | u2142la_225ES.zip | u2132la_225ES.zip | CGIコマンドの撮像モードに関するパラメータを設定時と取得時で統一化した | |
| Ver2.24 2023/2/28 | u2142la_224ES.zip | u2132la_224ES.zip | 1工場出荷状態から一度、接続方式をHTTPSに変更するまでHTTPSが使用できない現象の改善 2.視認性を良くするために、録画ログリストの文字色を変更するよう改善 3.追加アプリの削除処理中に電源が落ちてしまった場合、アプリの登録データが破損し、以後、同じアプリが登録できなくなる現象の改善 4.TLS1.3を有効にした際、稀にネットワークレコーダーと接続できない現象の改善 5.ルータでNAPT設定をすると、H.265/H.264のライブ画が表示できなくなる場合がある現象の改善 | |
| Ver2.23 2022/12/15 | u2142la_223ES.zip | u2132la_223ES.zip | カメラのH.264/H.265配信時、高いビットレートで映像配信を行っていた場合にユーザー接続数によっては、ライブ映像が表示されなくなることがある現象の改善 (前Ver2.20~Ver2.21でのみ発生する現象) | |
| Ver2.21 2022/9/28 | u2142la_221ES.zip | u2132la_221ES.zip | 1.Stratocast Service接続機能対応* 2.機能拡張ソフトウェアのアップデートを実行すると、エラーとなる現象の改善 3.以被写体の解像度に適正なフレームレート配信ができずに、ビットレートが低い状態に維持され画質が低下していた現象の改善 | |
| Ver2.20 2022/9/28 | u2142la_220ES.zip | u2132la_220ES.zip | 初版 | |

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は展開後、拡張子「.img」ファイルにてご利用ください。