

## i-PROネットワークカメラ対応レコーダー ファームウェアリリースノート

対象機種： <b>WJ-NX400KUX</b>			
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容	備考
Ver5.50 2024/7/31	NX400KUX_v550J.zip	<p>ネットワーク通信障害が復旧しても、みえますねとの接続が復帰しない場合がある現象の改善。</p> <p>本体HDMIモニターもしくはブラウザで認証系の設定変更を行うと、ブラウザでログインできなくなる場合がある現象の改善。</p> <p>新カメラ (PTZ) に対応 WV-S66300-Z3LN, WV-S66300-Z4LN, WV-S66700-Z3LN, WV-X66300-Z3LK, WV-X66300-Z4LK, WV-X66700-Z3LK</p>	
Ver5.40 (7.0.6.0) 2024/2/16	NX400KUX_v540J.zip	<p>特定の解像度 (以下※) で録画したデータをMP4でコピー/ダウンロードを行った場合、汎用ビューワーで再生できない現象の改善。 (※2192x2192, 1600x1200, 3072x2304, 3072x1728, 1728x3072, 1440x2560, 2160x3840, 1440x1440, 1200x1200, 3328x1872, 1872x3328, 2688x1520, 1520x2688)</p> <p>MJPEGで登録したカメラの接続方法を「HTTPS」に設定すると、音声が出力されない現象の改善。</p> <p>ブラウザ、映像監視ソフトウェアWV-ASM300シリーズ/WV-ASM30シリーズ、i-PRO Mobile APPからの接続が行えなくなる現象の改善。</p> <p>■発生条件 パケットロスが発生するような不安定なネットワーク環境下でHTTPS接続を用いた運用を行った場合。</p> <p>AIプライバシーガード録画時は、ストリーム4 (モニターライブ多画面表示) のフレームレートを10fpsに固定するよう変更。</p> <p>雨滴除去アシスト機能进行操作する「雨滴除去アシストボタン」をカメラコントロールパネル上に追加。</p> <p>新カメラ (ハウジング一体/ドーム) に対応 WV-X15300-V3LN, WV-X15500-V3LN WV-X15700-V2LN, WV-X22300-V3L WV-X22500-V3L, WV-X22700-V2L WV-X25300-V3LN, WV-X25500-V3LN WV-X25700-V2LN</p> <p>新カメラ (コンパクトドーム) に対応 WV-S32302-F2L, WV-S32302-F2L1 WV-S35302-F2L, WV-S35302-F2L1 WV-S32402-F2L, WV-S32402-F2L1 WV-S35402-F2L, WV-S35402-F2L1 WV-U31301-F2L, WV-U35301-F2L WV-U31401-F2L, WV-U35401-F2L</p> <p>新カメラ(PTZ)に対応 WV-S66300-Z4L, WV-S66700-Z3L WV-X66300-Z4LS, WV-X66700-Z3LS</p>	
Ver5.30 (7.0.6.0) 2023/6/30	NX400KUX_v530J.zip	<p>MOBOTIX製サーマルカメラ(M16)をVGA(HVGA)で登録すると映像が表示されない現象の改善。 &lt;発生条件：本機V5.20の場合&gt;</p> <p>特定プロバイダにおいてメール送信が行えない件の改善。</p> <p>レコーダー本体LCD表示の文字を安定的に表示させるため、リフレッシュ処理を追加した。(1日1回LCDの文字とランプが数秒間消えます)</p> <p>他社カメラとのRTSP接続において、PLAYコマンドの応答にSession IDが無くても接続可能とした。</p> <p>新カメラに対応 WV-U11300-V2, WV-U21300-V2L</p>	

対象機種： <b>WJ-NX400KUX</b>			
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容	備考
Ver5.20 (7.0.6.0) 2023/2/28	NX400KUX_v520J.zip	HDDを切り離した後に、特異なHDDの故障状態(単体で起動できない等)によって、HDD関連エラーを検出後にシステム再起動(CPU)に至る現象の改善。(シングルモードとミラーモードのみ発生)	
		以下の発生条件が重なった場合、誤って録画異常(RCA)を検出し、システム再起動(CPU)が発生する現象の改善。 ＜以下の発生条件2つが同時に発生している場合＞ ①スケジュール(SCH)録画中の全てのカメラが接続エラーになっている場合。 ②イベント録画設定しているカメラが接続されていて、そのカメラにイベントが入っていない期間が70分以上継続(起動直後は140分)している場合。	
		カメラのサーブ証明書変更(PIPS(パナソニックi-PROセンシングソリューションズ)→i-PRO)に対応。	
		ACTi製ビデオエンコーダー(V2221, V2224)のONVIF接続に対応。	
		新カメラに対応(アナログ出力対応モデル) WV-S1136D, WV-S1536LDN, WV-S2136LD	
		新カメラに対応(i-PROブランドカメラ) WJ-GXE500UX, WV-S1111UX, WV-S1130VRJUX, WV-S1136UX, WV-S1510UX, WV-S1536LTNUX, WV-S2111LUX, WV-S2130RJUX, WV-S2136LUX, WV-S2536LNUX, WV-S2536LTNUX, WV-S3130UX, WV-S3530UX, WV-S4156UX, WV-S4176UX, WV-S4556LUX, WV-S4576LUX, WV-S6532LNUX, WV-S6532LNSUX, WV-S713ZUX, WV-SUD638UX, WV-SUD638-HUX, WV-SUD638-TUX, WV-X6533LNUX, WV-X6533LNSUX	
		新カメラに対応(Uシリーズ) WV-U1130A, WV-U1132A, WV-U1142A, WV-U1532LA, WV-U1542LA, WV-U2130LA, WV-U2132LA, WV-U2140LA, WV-U2142LA, WV-U2530LA, WV-U2532LA, WV-U2540LA, WV-U2542LA	
		新カメラに対応(PTZカメラ) WV-S61300-ZY, WV-S61301-Z1, WV-S65300-ZY, WV-S65301-Z1/Z1-1/Z1S, WV-S65302-Z2/Z2-1, WV-S65340-Z2N1/Z4N1	
		新カメラに対応(PTカメラ) WV-B51300-F3/F3W, WV-B54300-F3/F3W	
		新カメラに対応(PTZ一体型マルチセンサーカメラ) WV-X86531-Z2	
新カメラに対応(マルチセンサーカメラ) WV-S85402-V2L, WV-S85702-F3L, WV-U85402-V2L			
新カメラに対応(PTZカメラ) WV-S61501-Z1, WV-S65501-Z1			
Ver5.10 (7.0.5.0) 2023/1/30	—	初版	

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は展開後、拡張子「.img」ファイルにしてご利用ください。