

ネットワークカメラファームウェアリリースノート

対象機種 :	WV-B61301-Z2 WV-S61301-Z2	WV-S65340-Z2N WV-S65340-Z2K WV-S65340-Z2N1	WV-B61301-Z1 WV-S61301-Z1	WV-B65302-Z2 WV-S65302-Z2 WV-S65302-Z2-1	WV-B65301-Z1 WV-S65301-Z1 WV-S65301-Z1-1 WV-S65301-Z1S	WV-S65340-Z4N WV-S65340-Z4K WV-S61302-Z4 WV-S65340-Z4N1	WV-B65300-ZY WV-B61300-ZY WV-S61300-ZY WV-S65300-ZY	
バージョン 更新日	ファームウェア※						更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.70 2024/10/30	s61301-Z2_270ES.zip	u61301-Z1_270ES.zip	u65302-Z2_270ES.zip	u65301-Z1_270ES.zip	s65340-Z4_270ES.zip	u65300-ZY_270ES.zip	1.カメラのブラウザ画面（ライブ画面）で使用するアイコンデザインを変更 2.カメラのブラウザ画面（ライブ画面、詳細設定画面）で使用する文字フォントを変更 3.i-PRO Remo. Service のカメラダイレクト接続において、カメラから音声送話ができるように改善 4.i-PRO Remo. Service をカメラダイレクトで接続した際の推奨値を以下に変更 (1)SD録画：SDカードの有無、ファイルフォーマットの種別によらず、一律録画設定を行うように変更 (2)PTZカメラ：パンチルト、ズームは設定は行わないように変更（従来：パンチルトは原点、ズームは1倍に設定） 5.i-PRO Remo. Service をカメラダイレクトで接続した際の推奨値を「設定する/しない」が選択できる設定の追加 6.i-PRO Remo. Service のカメラダイレクト接続において、LTE無線通信ユニットとの接続で稀に映像が出なくなる現象の改善 7.[画揺れ補正]を[On]にした状態で、周囲が暗いときにズーム操作を行い、停止すると、水平方向にノイズが一瞬出る場合がある現象の改善 8.NTPサーバーとの接続性向上 9.バージョンアップ画面にi-PRO設定ツール（iCT）を使用したバージョンアップを推奨する文言の追加 10.PCからカメラへ送話した際の遅延改善 11.カメラ用機能拡張ソフトウェアが稀に動作不良、および設定値が変更ができなくなる現象の改善 12.プライバシーゾーン設定時に範囲指定した場合に、表示枠しか表示されない現象の改善 13.Chrome/EdgeのバージョンによってHTTPSで接続した際に詳細設定画面にあるコントロールパッドでPTZ操作すると、ブラウザが閉じてしまう現象の改善 14.プリセット設定を有効にしたアクセスレベル[カメラ制御]のユーザーがアクセスすると、GUI画面のプリセット削除のアイコンが有効になってしまう現象の改善（プリセット削除できるのはアクセスレベル[管理者]のみ） 15.アラーム無検知時間を4s以下に設定した場合、アラームポップアップが設定通りに更新されない現象の改善 16.ブラウザのウィンドウサイズを変更した際にレイアウトが崩れてしまう現象の改善 17.静的NAPTのポートフォワーディング使用すると、ライブ画で送話ができない現象の改善 18.カメラのライブ画を開いてからしばらくの間、画像を中心に移動させるマウスのクリック操作が動作しない現象の改善 19.特定の位置にカメラのレンズを向けた際に、システムログに不要なメッセージが表示されてしまう現象の改善	
Ver2.63 2024/7/24	s61301-Z2_263ES.zip	u61301-Z1_263ES.zip	u65302-Z2_263ES.zip	u65301-Z1_263ES.zip	s65340-Z4_263ES.zip	u65300-ZY_263ES.zip	1.オートフォーカスを設定しているプリセットポジションに移動した際、ピントが合わず映像がボケてしまう場合がある現象の改善（Ver.2.60のみで発生） 2.カメラをネットワークディスクレコーダー/エッジストレージに接続し、且つ動作検知運用でカメラがプリセットポジション位置に移動している場合、動作検知エリアの画像に変化がない状態でも、ネットワークディスクレコーダー/エッジストレージの日時操作パネル内のタイムラインが青色（動作検知録画）に表示される現象の改善	

ネットワークカメラファームウェアリリースノート

対象機種 :	WV-B61301-Z2 WV-S61301-Z2	WV-S65340-Z2N WV-S65340-Z2K WV-S65340-Z2N1	WV-B61301-Z1 WV-S61301-Z1	WV-B65302-Z2 WV-S65302-Z2 WV-S65302-Z2-1	WV-B65301-Z1 WV-S65301-Z1 WV-S65301-Z1-1 WV-S65301-Z1S	WV-S65340-Z4N WV-S65340-Z4K WV-S61302-Z4 WV-S65340-Z4N1	WV-B65300-ZY WV-B61300-ZY WV-S61300-ZY WV-S65300-ZY		
バージョン 更新日	ファームウェア※							更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.60 2024/5/28	s61301-Z2_260ES.zip	u61301-Z1_260ES.zip	u65302-Z2_260ES.zip	u65301-Z1_260ES.zip	s65340-Z4_260ES.zip	u65300-ZY_260ES.zip	<p>1.画面内文字に使用するフォントを変更</p> <p>2.ブラウザ画面（ライブ画／詳細設定画面）で表示される英語の文字フォントを変更</p> <p>3.ブラウザ画面におけるライブ画のi-PROロゴの色を青から黒に変更</p> <p>4.i-PRO Remo. Service接続時におけるセキュリティ性の向上</p> <p>5.i-PRO Remo. Service接続時の通信回線が狭帯域の場合において、通信切断が発生した場合に再接続を繰り返し、復旧しやすくなるように改善</p> <p>6.追加アプリの[開始]/[停止]を繰り返すと、稀に追加アプリが起動しなくなる場合がある現象の改善</p> <p>7.追加アプリケーション使用時、インストールされている追加アプリケーション全体のAIプロセス使用率が上限に達した場合のログが管理ログに記録されない現象の改善</p> <p>8.i-PRO社以外で開発された一部の機能拡張ソフトウェアが動作しない現象の改善 ※対象バージョン：Ver.2.50</p> <p>9.カメラ動作に関する設定項目に「自動ポジションリフレッシュ」を追加 ※ONに設定すると、脱調を検知した場合に自動でポジションリフレッシュが起動します。 ※“脱調”とは、パンモーター、もしくはチルトモーターの回転位置がソフトウェアの位置情報と実際の位置との間で同期が外れ、回転位置がズレた状態のことを示します</p> <p>【該当機種】（追記 2024/6/5） WV-B61301-Z2 / S61301-Z2 / S65340-Z2N / S65340-Z2K / S65340-Z2N1 / B61301-Z1 / S61301-Z1 / B65302-Z2 WV-S65302-Z2 / S65302-Z2-1 / B65301-Z1 / S65301-Z1 / S65301-Z1-1 / S65301-Z1S / S65340-Z4N / S65340-Z4K WV-S61302-Z4 / S65340-Z4N1</p> <p>10.カメラを再起動するとSMTPの設定が初期化される場合がある現象の改善</p> <p>11.プリインストールされているアプリケーションがカメラの設定画面にある機能拡張ソフトウェアのメニュー一覧、および動作スケジュールに表示されない現象の改善 ※対象バージョン：Ver.2.50</p> <p>【該当機種】 WV-S61301-Z2 / B65302-Z2 / S65302-Z2-1 / S65302-Z2 / S65301-Z1-1 / S65301-Z1 / S65301-Z1S / S61301-Z1 WV-S65340-Z4N / S65340-Z4N1 / S65340-Z4K / S65340-Z4G / S61302-Z4 / S65340-Z2N / S65340-Z2N1 / S65340-Z2K</p> <p>12.LTE無線通信ユニットとカメラを接続している状態で、カメラと無線通信ユニットが接続できている状態にも関わらず、CAMランプが赤点灯 (=カメラと無線通信ユニットが接続できていない状態)となる現象の改善 ※対象バージョン：Ver.2.50”</p> <p>【該当機種】 WV-B65302-Z2 / S65302-Z2-1 / S65302-Z2 / B65301-Z1 / S65301-Z1-1 / S65301-Z1 / S65301-Z1S / B65300-ZY WV-S65300-ZY</p>		

ネットワークカメラファームウェアリリースノート

対象機種 :	WV-B61301-Z2 WV-S61301-Z2	WV-S65340-Z2N WV-S65340-Z2K WV-S65340-Z2N1	WV-B61301-Z1 WV-S61301-Z1	WV-B65302-Z2 WV-S65302-Z2 WV-S65302-Z2-1	WV-B65301-Z1 WV-S65301-Z1 WV-S65301-Z1-1 WV-S65301-Z1S	WV-S65340-Z4N WV-S65340-Z4K WV-S61302-Z4 WV-S65340-Z4N1	WV-B65300-ZY WV-B61300-ZY WV-S61300-ZY WV-S65300-ZY		
バージョン 更新日	ファームウェア※							更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.50 2024/2/29	s61301-Z2_250ES.zip	u61301-Z1_250ES.zip	u65302-Z2_250ES.zip	u65301-Z1_250ES.zip	s65340-Z4_250ES.zip	u65300-ZY_250ES.zip	<p>1.セキュリティ強化（署名付きファームウェア） ※括弧内文言追加（2024/4/4）</p> <p>2.CSR作成画面にSAN(サブジェクト代替名)の入力欄を追加</p> <p>3.SDメモリーカードへ記録（データ暗号）する際の初期パスワードを空欄に変更</p> <p>4.Webブラウザでライブ画表示中に、ストリームの送信フレームレート/ビットレートを表示する機能を追加</p> <p>5.i-PRO Remo. Serviceからカメラのファームウェアをバージョンアップする機能に対応（カメラダイレクト接続/エッジストレージ経由接続）</p> <p>6.セキュリティに関する以下の設定機能を追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブルートフォース攻撃対策 ・ブラウザアクセス有効/無効 <p>7.[TLS1.2]の有効/無効を設定可能に変更</p> <p>8.SNMP設定を「Off」→「On」に変更する際に、コミュニティー名の入力が必要となるように変更</p> <p>9.ネットワーク設定のHTTPS接続方式における選択肢「HTTP」を実際の接続動作に合わせて「HTTP & HTTPS」に変更</p> <p>10.H.265の描画性能を向上</p> <p>※詳しくは技術情報ウェブサイト< 管理番号：C0132>を参照してください</p> <p>11.HTTPアラーム通知のイベント種別に「診断」項目を追加</p> <p>12.Webブラウザから、HTTPアラーム通知にポート番号 69 を使用できるように改善</p> <p>13.画面内に埋め込まれているURLのリンク先を現在のi-PROブランドサイトに合わせて変更</p> <p>14.AIプライバシーガードアプリケーション（WV-XAE201WUX）への対応として以下の内容を改善</p> <ul style="list-style-type: none"> ①「モザイク対象外領域設定」としてモザイクを掛けたくない場所を設定 ②「モザイク対象外領域設定」の多角形対応 ③今のAIプライバシーガードの「ガード対象」の選択肢に「全て（対象外領域除く）」「人以外」を追加 <p>【変更前】「全身」「顔」</p> <p>【変更後】「全身」「顔」「全て（対象外領域除く）」「人以外」</p> <p>15.i-PRO Remo. ServiceにおけるID/パスワードでのユーザ認証は登録時のみとするように改善（運用開始後、i-PRO Remo. ServiceのWebブラウザ-上の変更のみでID/パスワードの変更ができる）</p> <p>16.i-PRO Remo. Serviceを有効にすると、NTPの時刻同期が有効になるように改善</p> <p>17.i-PRO Remo.Serviceを有効に設定した際、カメラの解像度・フレームレートなどをi-PRO Remo. Serviceが推奨とする値に自動で設定されるように改善</p> <p>18.i-PRO Remo. Serviceへ初回カメラ登録時に接続失敗した場合、確認する設定項目を表示するように改善</p> <p>19.i-PRO Remo. ServiceをLTE無線通信ユニットに接続し、低速通信になっている場合にi-PRO Mobile APPからの録画ダウンロードに失敗する場合がある現象の改善</p> <p>20.機能拡張ソフトウェアのインストールに失敗した際、エラー要因が特定できる情報を管理ログに残すように改善</p> <p>21.機能拡張ソフトウェアの登録と削除を繰り返すと、稀に機能拡張ソフトウェアが登録できなくなる現象の改善</p> <p>22.極稀にバージョンアップに失敗する場合がある現象の改善</p> <p>23.SNMP認証方式から「MD5」を削除</p> <p>24.IEEE 802.1Xの[EAP方式]から「EAP-MD5」を削除</p> <p>25.VMDのエリア、検知感度などを設定した後にカメラ再起動すると、検知されにくくなる現象の改善</p> <p>26.新GUIにおいて、HTTPSのポートを443以外に設定している場合、音声の送話ができない現象の改善</p> <p>27.ズーム動作中に、別なPTZ動作（プリセット移動など）を開始した場合にフォーカスがボケる現象の改善</p> <p>28.MQTT設定を「On」、ポートを「443」に設定した際にアラームによるイベント動作を通知できない現象の改善</p> <p>29.ネットワークレコーダーとの接続において、ストリーム1/2を同時配信した状態で更にSDメモリーカードに書き録画をしていると、極稀にカメラ再起動することがある現象の改善</p> <p>30.ライブ画面から送話設定時、「受話」を「G.711」に設定後に「送話」設定に変更すると、送話ができない現象の改善</p> <p>31.解像度320x180、文字サイズ100%の場合に全角の“（“が表示されない現象の改善</p> <p>32.Webブラウザ「Firefox」使用時、スケジュール設定画面の緯度・経度・標高の表示がはみ出してしまう現象の改善</p> <p>33.端子アラームをアラームマスク「0.5s」で独自通知設定した場合に、1s間隔で通知されてしまう現象の改善</p> <p>34.FTP転送時、プレアラームを設定した状態で撮像モードを変更すると、1回目のアラーム検知でFTP転送時のプレ画像が転送されない現象の改善</p> <p>35.マルチスクリーン画面で、パンチルト操作ができない現象の改善</p>		
Ver2.49 2024/2/29	s61301-Z2_249ES.zip	u61301-Z1_249ES.zip	u65302-Z2_249ES.zip	u65301-Z1_249ES.zip	s65340-Z4_249ES.zip	u65300-ZY_249ES.zip	セキュリティ強化用中間ファーム		

ネットワークカメラファームウェアリリースノート

対象機種 :	WV-B61301-Z2 WV-S61301-Z2	WV-S65340-Z2N WV-S65340-Z2K WV-S65340-Z2N1	WV-B61301-Z1 WV-S61301-Z1	WV-B65302-Z2 WV-S65302-Z2 WV-S65302-Z2-1	WV-B65301-Z1 WV-S65301-Z1 WV-S65301-Z1-1 WV-S65301-Z1S	WV-S65340-Z4N WV-S65340-Z4K WV-S61302-Z4 WV-S65340-Z4N1	WV-B65300-ZY WV-B61300-ZY WV-S61300-ZY WV-S65300-ZY		
バージョン 更新日	ファームウェア※							更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.40 2023/9/26	s61301-Z2_240ES.zip	u61301-Z1_240ES.zip	u65302-Z2_240ES.zip	u65301-Z1_240ES.zip	s65340-Z4_240ES.zip	u65300-ZY_240ES.zip	<ul style="list-style-type: none"> 1.i-PRO Remo. Service使用時にラインカウント数、エリアカウント数をタッチボードに表示できるように改善 2.i-PRO Remo. Service使用時にカメラリストを開いたときのサムネイルが表示されるまでの時間を短縮するように改善 3.i-PRO Remo. Service有効時、イベント動作設定画面の録画方式が制御できない現象の改善 4.i-PRO Remo. Serviceに登録した際、拡張アプリの登録状況に「試用期間：xx日」、「(解除キー)」などが表示されない現象の改善 5.機能拡張ソフトウェアのインストール、及びアップデート時に、通信速度が遅い環境下でも失敗しにくくなるように改善 6.LTE無線通信ユニットに対応 ※WV-S65300-ZY/S65301-Z1/S65302-Z2のみ対象 7.プリセットシーケンス1, 2, 3において、全てのプリセットポジションの初期値を有効とするように変更 8.自動追尾付加情報の初期値を「On (ライブ画表示あり)」に変更 9.スーパーダイナミックOn/Off時、及び高倍率時の画質、解像感を改善 10.低照度におけるオートフォーカス性能の改善 11.PTZを操作した際の反応速度を向上 12.カメラ設定画面 (ネットワークの無線通信ユニットタブ) に位置情報 (GPS) が表示されない現象の改善 ※WV-B65302-Z2/B65301-Z1/B65300-ZYのみ対象 13.自動追尾機能の改善 14.マウス操作でズームで最大倍率に移動すると、ズームを広角側にズームアウトできないことがある現象の改善 15.撮像モードが4:3(25fpsまたは30fps)の場合にデジタルズームの最大倍率までズームすると、途中でカメラが再起動する現象の改善 16.スマートコーディングのGOP制御を「Advanced(固定 GOP 60s + 1sキーフレーム)」に設定した状態でSDメモリーカードへMP4録画した場合に、カメラで再生ができないMP4ファイルを生じてしまうことがある現象の改善 17.機能拡張ソフトウェアをバージョンアップした際に、データ格納領域 (AIアプリの検知結果記録など) のファイルを削除しないように改善 18.SDメモリーカードへ録画中にレコーダーをシーケンス表示すると、ごく稀にレコーダー側で通信エラーが発生する現象の改善 19.バージョンアップ後、SDメモリーカードへのアラーム録画要因の設定が引き継がれないことがある現象の改善 20.SNMPの有効無効設定の初期値を「有効」から「無効」に変更 21.ブラウザ (Google Chromeなど) やWV-ASM300UXから、SDメモリーカード内の録画データをダウンロードすると、通信状況が悪い場合にダウンロードが失敗する現象がある現象の改善 22.画揺れ補正機能をONにした状態で低いフレームレート (8.3fps/4.2fps/3.1fps) に設定すると、画質が粗くなる現象の改善 23.SNMPトラップ設定の通知先ポートを初期設定(162)以外に設定しても、初期設定(162)に送信されてしまう現象の改善 24.MQTT通知が、音検知アラームのAI音識別対象が「その他」以外を選択すると通知されない現象の改善 25.最長露光時間を[最大1/30s]より長い設定にすると、自動追尾設定/自動追尾アラーム設定がグレースケールされて設定できなくなる現象の改善 26.VIQS設定時、プリセットポジション選択画面が表示されずに「プリセットポジション以外」のまま、設定画面に遷移する現象の改善 		
Ver2.36 2023/5/26	s61301-Z2_236ES.zip	u61301-Z1_236ES.zip	u65302-Z2_236ES.zip	u65301-Z1_236ES.zip	s65340-Z4_236ES.zip	u65300-ZY_236ES.zip	SDメモリーバックアップ機能を使用している場合、該当カメラに電源が入った時刻を起点に約24時間周期でレコーダー側に通信エラーが発生する現象がある現象の改善		
Ver2.33 2023/3/31	s61301-Z2_233ES.zip	u61301-Z1_233ES.zip	u65302-Z2_233ES.zip	u65301-Z1_233ES.zip	s65340-Z4_233ES.zip	u65300-ZY_233ES.zip	<ul style="list-style-type: none"> 1.SDメモリーカードのフォーマット形式として「ext4」が選択可能になった 2.i-PRO Remo.におけるカメラダイレクト設定時にHTTPはポート80番ポート固定/Httpsは443番ポート固定からユーザー指定のポートに変更できるように改善 3.カメラ用機能拡張ソフトウェアのAI動体検知アプリケーション (WV-XAE200WUX) 、及びAIプライバシーガードアプリケーション (WV-XAE201WUX) を有効にし、且つネットワークレコーダーとの接続でSDバックアップ録画を有効にすると、カメラが再起動する場合がある現象の改善 4.CGIコマンドにてマルチキャストオートスタートを設定した場合、カメラの起動に時間がかかる場合がある現象の改善 (マルチキャストオートスタートはCGIコマンドのみで設定できるもののため、設定画面にはありません) 		

ネットワークカメラファームウェアリリースノート

対象機種 :	WV-B61301-Z2 WV-S61301-Z2	WV-S65340-Z2N WV-S65340-Z2K WV-S65340-Z2N1	WV-B61301-Z1 WV-S61301-Z1	WV-B65302-Z2 WV-S65302-Z2 WV-S65302-Z2-1	WV-B65301-Z1 WV-S65301-Z1 WV-S65301-Z1-1 WV-S65301-Z1S	WV-S65340-Z4N WV-S65340-Z4K WV-S61302-Z4 WV-S65340-Z4N1	WV-B65300-ZY WV-B61300-ZY WV-S61300-ZY WV-S65300-ZY		
バージョン 更新日	ファームウェア※							更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.30 2023/2/28	s61301-Z2_230ES.img	u61301-Z1_230ES.img	u65302-Z2_230ES.img	u65301-Z1_230ES.img	s65340-Z4_230ES.img	u65300-ZY_230ES.img	1.スケジュール切替に「昼間:Scene 1/夜間:Scene 2」が追加され、日没と日出の時間を緯度、経度から自動的にシーンファイルが切り替わるように改善 2.ネットワーク-アドバンス-SNMP設定画面にSNMP有効/無効の設定を追加（初期値は“有効”（従来通り）） 3.ライブ画面上にカメラタイトルが編集できるアイコンが表示され、ライブ画面上でタイトルが編集できるように改善（アクセスレベルが管理者権限の場合のみ編集可能） 4.FTP/SFTP機能の改善 ・最大画像更新速度を現状1fpsから2fps/3fpsまで送信できるように改善 ・画像送信先のサーバーを現状1カ所から2箇所まで設定できるように改善（送信先1、送信先2として設定可能に変更） ・プリアラーム解像度を現状 最大1280x720から最大1920x1080まで設定できるように改善 5.アラーム無検知時間に5秒未満の設定値を追加 6.i-PRO設定ツール（iCT）との接続性を改善 7.音検知の検出対象項目（銃声、悲鳴、クラクション、ガラスの割れる音）がデフォルトで選択（有効）されている状態に変更（従来は全て“未選択”） 8.視認性を良くするために、録画ログリストの文字色を変更するよう改善 9.受話音量で設定した値（弱/中/強）より、音量が大きくなる現象の改善 10.夜間などのスローシャッター動作中にフレームレートが低下し過ぎてしまう現象の改善 11.画質の改善 ・コントラストの改善 ・パンチルト動作中のオートフォーカス制御の改善 ・揺れ補正中の明るさ制御の改善 12.i-PRO Remo.におけるカメラダイレクト設定時の同時接続台数を2台から4台に拡張 13.追加アプリの削除処理中に電源が落ちてしまった場合、アプリの登録データが破損し、以後、同じアプリが登録できなくなる現象の改善 14.機能拡張ソフトウェアの人物検知性能を改善 15.PTZカメラの自動追尾機能の性能改善 16.TLS1.3を有効にした際、稀にネットワークレコーダーと接続できない現象の改善 17.ルータでNAPT設定をすると、H.265/H.264のライブ画が表示できなくなる場合がある現象の改善 18.稀に映像が崩れる現象の改善 19.CGIコマンドの撮像モードに関するパラメータを設定時と取得時で統一化した(記載漏れのため追記 2023/3/31) ※対象機種追加：WV-S65340-Z2N1 / S65302-Z2-1 / S65301-Z1-1 / S65301-Z1S / S65340-Z4N1		
Ver2.26 2022/12/26			u65302-Z2_226ES.zip	u65301-Z1_226ES.zip		u65300-ZY_226ES.zip	LTE無線通信ユニット接続時に位置情報（GPS）が取得できる機能を追加 ※上記項目は以下のモデルが対象（LTE無線通信ユニット対応モデル） WV-B65302-Z2 WV-B65301-Z1 WV-B65300-ZY		
Ver2.23 2022/12/7	s61301-Z2_223ES.zip	u61301-Z1_223ES.zip	u65302-Z2_223ES.zip	u65301-Z1_223ES.zip	s65340-Z4_223ES.zip	u65300-ZY_223ES.zip	1.SFTP送信が、接続するサーバーにより、できないことがある現象の改善 2.カメラのH.264/H.265配信時、高いビットレートで映像配信を行っていた場合にユーザー接続数によっては、ライブ映像が表示されなくなることがある現象の改善（前バージョンV2.21でのみ発生する現象） 3.点光源を含む被写体を映している際に、プリセットポジションへ移動する際にピンボケすることがある現象の改善 ※以下のモデルが対象 WV-S65340-Z2N WV-S65340-Z2K WV-S61301-Z2 WV-B65302-Z2 WV-B61301-Z2		

ネットワークカメラファームウェアリリースノート

対象機種 :	WV-B61301-Z2 WV-S61301-Z2	WV-S65340-Z2N WV-S65340-Z2K WV-S65340-Z2N1	WV-B61301-Z1 WV-S61301-Z1	WV-B65302-Z2 WV-S65302-Z2 WV-S65302-Z2-1	WV-B65301-Z1 WV-S65301-Z1 WV-S65301-Z1-1 WV-S65301-Z1S	WV-S65340-Z4N WV-S65340-Z4K WV-S61302-Z4 WV-S65340-Z4N1	WV-B65300-ZY WV-B61300-ZY WV-S61300-ZY WV-S65300-ZY		
バージョン 更新日	ファームウェア※							更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.21 2022/11/10	s61301-Z2_221ES.zip		u61301-Z1_221ES.zip	u65302-Z2_221ES.zip	u65301-Z1_221ES.zip	s65340-Z4_221ES.zip	u65300-ZY_221ES.zip	1.i-PRO Remo. Serviceカメラダイレクト接続時にWebブラウザからカメラを再起動できる機能を追加 2.i-PRO Remo. Serviceにカメラ登録後、ネットワーク断など通信が正常に行えない場合などに、しばらくするとWebブラウザおよびi-PRO Mobile APPから映像が見れなくなる現象の改善	
Ver2.20 2022/9/28	s61301-Z2_220ES.zip		u61301-Z1_220ES.zip	u65302-Z2_220ES.zip	u65301-Z1_220ES.zip	s65340-Z4_220ES.zip	u65300-ZY_220ES.zip	1.プリインストールされているGlobalSign社の電子証明書の社名を「i-PRO 株式会社 (i-PRO Co., Ltd.)」に変更 2.「機能拡張ソフトウェア」の設定画面内「ソフトウェア管理」の「RAM拡張モード」の案内URLの変更 3.i-PRO Remo サービスに対応 (ダイレクトに接続可能) * 4.FTP機能対応* 5.アプリケーションパートナー向け機能拡張ソフトウェア機能を追加 (WV-B65302-Z2/B61301-Z2/B61301-Z1/B65301-Z1/B65300-ZY/B61300-ZYのみ該当) 6.LTE無線通信ユニット (WV-PW510) への対応 7.混雑検知のHTTPアラームのエリアが取得できない現象の改善 8.被写体の解像度に適正なフレームレート配信ができず、ビットレートが低い状態に維持され画質が低下していた現象の改善 9.HTML初期化機能を追加* (2022/11/10 記載漏れのため追記) 10.以下のモデルの初版 (2022/11/10 新製品発売に伴い追記) WV-S61301-Z1、WV-S61300-ZY、WV-S65300-ZY 以下のモデルの初版 (2022/12/7 新製品発売に伴い追記) WV-S65302-Z2、WV-S65301-Z1	
Ver1.02 2022/9/20	s61301-Z2_102ES.zip		u61301-Z1_102ES.zip	u65302-Z2_102ES.zip	u65301-Z1_102ES.zip	s65340-Z4_102ES.zip		*以下の新機種に対応 WV-B65300-ZY WV-B61300-ZY	
Ver1.02 2022/9/20							u65300-ZY_102ES.zip	初版	
Ver1.01 2022/9/20	s61301-Z2_101ES.zip							1.夜間、自動追尾中に白黒切替時や、照明の影響でフォーカスが合いづらいことがある現象の改善(WV-S61301-Z2のみ) 2.プリセットポジションにVMD感度が設定されている場合に、その感度設定が反映されない現象の改善 3.揺れ補正「ON」時に電子ズーム領域においてズーム操作中に映像がスムーズに表示されない現象の改善 4.以下の新機種に対応 WV-B61301-Z1 WV-B65302-Z2 WV-B65301-Z1 WV-S65340-Z4 WV-S61302-Z4	
Ver1.01 2022/9/20			u61301-Z1_101ES.zip	u65302-Z2_101ES.zip	u65301-Z1_101ES.zip	s65340-Z4_101ES.zip		初版	
Ver1.00 2022/9/20	s61301-Z2_100ES.zip	u61301-Z1_100ES.zip						初版	

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は展開後、拡張子「.img」ファイルにてご利用ください。