

対象機種:	WV-X86531-Z2		
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.70 2024/10/30	x86531-Z2_270ES.zip [解凍時のファイルバージョン] PTZ部:x86531-Z2_V270ES.img	1.カメラのブラヴザ画面(ライブ画面)で使用するアイコンデザインを変更 2.カメラのブラヴザ画面(ライブ画面、詳細設定画面)で使用する文字フォントを変更 3.i-PRO Remo. Service のカメラダイレクト接続において、カメラから音声送話ができるように改善 4.i-PRO Remo. Service をカメラダイレクトで接続した際の推奨値を以下に変更 (1)SD綾画: SDカードの有無、ファイルフォーマットの種別によらず、一律録画設定を行うように変更 (2)PTZカメラ: パンチルト、ズームは設定は行わないように変更(従来: パンチルトは原点、ズームは1倍に設定) 5.i-PRO Remo. Service をカメラダイレクトで接続した際の推奨値を「設定する/しない」が選択できる設定の追加 6.[画揺れ補正]を[On]にした状態で、周囲が暗いときにズーム操作を行い、停止すると、水平方向にノイズが一瞬出る場合がある現象の改善 7.NTPサーバーとの接続性向上 8/パージョンアップ画面にi-PRO設定ツール(iCT)を使用したパージョンアップを推奨する文言の追加 9.PCからカメラへ送話した際の遅延改善 10.カメラ用機能拡張ソフトウェアが稀に動作不良、および設定値が変更ができなくなる現象の改善 11.プライパシーゾーン設定時に範囲指定した場合に、表示枠しか表示されない現象の改善 12.Chrome/EdgeのパージョンによってHTTPSで接続した際に詳細設定画面にあるコントロールパッドでPTZ操作すると、ブラウザが閉じてしまう現象の改善 13.プリセット設定を有効にしたアクセスレベル[カメラ制御]のユーザーがアクセスすると、GUI画面のプリセット削除のアイコンが有効になってしまう現象の改善 (ブリセット制除できるのはアクセスレベル[管理者]のみ) 14.アラーム無検知時間を4s以下に設定した場合、アラームポップアップが設定通りに更新されない現象の改善 (ブリセット削除できるのはアクセスレベル[管理者]のみ) 14.アラーム無検知時間を4s以下に設定した場合、アラームポップアップが設定通りに更新されない現象の改善 15.ブラウザのウインドウサイズを変更した際にレイアウトが崩れてしまう現象の改善 17.カメラのライブ画を開いてからしばらくの間、画像を中心に移動させるマウスのクリック操作が動作しない現象の改善 18.屋外 PTZ一体型マルチセンサー AIカメラのPTZ側の設定画面に不要な(i-PRO Remo. Service) Pブが表示されてしまう現象の改善 19.特定の位置にカメラのレンズを向けた際に、システムログに不要なメッセージが表示されてしまう現象の改善	
Ver2.63 2024/7/24	x86531-Z2_V263ES.zip [解凍時のファイルバージョン] PTZ部:x86531-Z2_V263ES.img MULTI部:x86531-Z2_V260ES.img	1.オートフォーカスを設定しているプリセットポジションに移動した際、ピントが合わず映像がボケてしまう場合がある 現象の改善(Ver.2.60のみで発生) 2.カメラをネットワークディスクレコーダー/エッジストレージに接続し、且つ動作検知運用でカメラがプリセットポジション位置 に移動している場合、動作検知エリアの画像に変化がない状態でも、ネットワークディスクレコーダー/エッジストレージの 日時操作パネル内のタイムラインが青色(動作検知録画)に表示される現象の改善	
Ver2.60 2024/5/28	x86531-Z2_V260ES.zip	1.画面内文字に使用するフォントを変更 2.機能制約により、フレームレーが最大15fpsに制限された際のオートフォーカス動作速度を改善 (制限事項の例) ・機能拡張ソフトウェアを起動しているとき ・プライバシーゾーンをOnに設定しているとき など 3.ブラウザ画面(ライブ画/詳細設定画面)で表示される英語の文字フォントを変更 4.ブラウザ画面におけるライブ画のi-PROロゴの色を青から黒に変更 5.追加アプリの[開始]/(停止)を繰り返すと、稀に追加アプリが起動しなくなる場合がある現象の改善 6.追加アプリケーション使用時、インストールされている追加アプリケーション全体のAIプロセッサ使用率が上限に達した場合のログが管理ログに記録されない現象の改善 7.プリインストールされているアプリケーションがカメラの設定画面にある機能拡張ソフトウェアのメニュー一覧、および動作スケジュールに表示されない現象の改善 ※対象パージョン: Ver.2.50 8.特定のDDNSサーバーと接続できない場合がある現象の改善 ※対象パージョン: Ver.2.50 10.カメラ動作に関する設定項目に「自動ポジションリフレッシュ」を追加 ※ONに設定すると、脱調を検知した場合に自動でポジションリフレッシュが起動します。 ※"脱調"とは、パンモーター、もしくはチルトモーターの回転位置がソフトウェアの位置情報と実際の位置との間で同期が外れ、回転位置がズルた状態のことを示します 11.基本設定画面に機能がない"プライバシーゾーン表示形式"の設定項目が表示される現象の改善 ※対象パージョン: Ver.2.40以降 12.カメラを再起動するとSMTPの設定が初期化される場合がある現象の改善	

1/4 i-PRO 株式会社



対象機種:	WV-X86531-Z2		
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.50 2024/2/29	x86531-Z2_V250ES.zip	1. セキュリティ強化(著名付きファームウェア) ※格認内文言語加(2024/4/4) 2. CSR作成画面にSAN(サブシケノト代替名)の入力機を追加 3. SDメモリカートへ記録(チラ時号)する原の初期パスクードを実施に変更 4. Webプラヴでクイフ油表示中に、ストリームの送信フレームレート/ビットレートを表示する機能を追加 5. インテリシュントナー、スマトリーズイグを「OFI」から「On」に設定変更する際、制約事項となる「フレームレートが半減される」ア ラートが表示されるように改善 6. i-PRO Remo Serviceからかメラのファームウェアを(ージョンアップする機能に対応(カメラダイレクト接続/エッジストレージ経由接 を3. ファーナフィースを対象 フ・プルートフィースを対象 フ・プルートフィースを対象 フ・プルートフィースを対象 3. (115.1 2)の有効/無効を設定可能に変更 9. SNMP設定を「OfII ー On」に変更する際に、JSユニティー名の入力が必要となるように変更 9. SNMP設定を「OfII ー On」に変更する際に、JSユニティー名の入力が必要となるように変更 11. H 265の構画性を終わた 実計しては技術情報ウェブサイト・信息番号:C0132・を参照してください 12. H 1 T P アラーカスをのイベント 棒別に信砂川項目を追加 3. Web ブラウがら、H T T P アラーム製団に信砂川項目を追加 3. Web ブラウがら、H T T P アラーム製団によい H T P S と使用できるように改善 14. マルチセンサーカルラに機能拡張ソフトウェアをイソストールと際、画像回版で「90"」「270"」設定ができなくなる制限事実がポッ ファブでアラート表示されるように改善 14. マルチセンサーカルランを、他のカルラ設定しりがいてきるように改善 90")かよりの設定データを、ローフルチナンナルカースののカメラなにりがいてきるように改善 ※i P P R O設定データを、ローフルチナンナットカスのの対として以下の内容を改善 () 「モザイク対象が乗ば放変と」の多角形が流 () 「モザイク対象が乗ば放変と」の多角形が流 () で、「モザイクが最小が乗ば放変と」の多角形が流 () 「モザイクが最小が乗ば放変と」の多角形が流 () 「全身」「顔」「全身」「顔」 (変更度)「全身」「顔」(全て 対象が脅域を()」「人以外」 1. まテラー心理像内のよか体や知格能(A I V M の 注談時に、カメラのレスが向く方向を行いました。 3. アラールを設定していると、機に対している場合、音声の送話ができない現象の改善 2. J - M R I T T T T T の全数と削縮を繰り返する。 格に報告派ファウェアのイメストール上大製 しを開始を表示するない現象の改善 2. S - A S を T T T T T T T D 全の技能がよりアトウェアの全数と削縮を繰り返する・格に数かまかに対しまない現象の改善 2. J - M R I T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
Ver2.49 2024/2/29	x86531-Z2_V249ES.zip	セキュリティ強化用中間ファーム	
Ver2.42 2023/10/24	x86531-Z2_V242ES.zip	PTZ部とマルチ部間のアラーム連動動作が正しく動作しなくなる場合がある現象の改善	

2/4 i-PRO 株式会社



	WV-X86531-Z2		
バージョン (ActiveX) 亜新日	ファームウェア※	更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.40 2023/9/26	x86531-Z2_240ES.zip	接続体値とファトウェアのインストル、及びサウブトト語に、近日生産を割りに関係して、はそれで、この場合 2.スマートコーディングのGOの時間を「Andwanced回程 GOO 60 + 15 キャーファー山口に安定している者の ファームレーに苦する側間を企正するように改善 3.プレセルーでスフィース。では、マモ・セアルヤーボジッタの効果性を有处するよりまます。 4.目の場合では特殊の利用が配「OC (イブ国本元がり)」で変更 5.スーポーディングのMOの時、及び後年等的の重賞、評価地を必否 アプレ・オーディングのMOの時、及び後年等的の重賞、評価地を必否 アプレ・オーディングのMOの時、及び後年等的の重賞、評価地を必否 アプレ・オーディングのMOの時、及び後年等的の重賞、評価地を必否 アプレ・オーディングのMOの時、及び後年等的の重賞 10.CHI-CHIC LARウ・アークルグの開機を記述プリンドンア(WW-XAL2OTWUX)をインストールすると、 - (44の分音がよびに関目ではたって、よう現金の必要 11.日地は必要を認めの次否 11.日地は必要を終めの次否 11.日地は必要を対して、まって、必要を対して、よって、大きない、大きなのが着 12マフス操作でインムで長大性事に参加すると、インをは角型にインエンア・できないことがある現象の改善 13マフス操作でインムで長大性事に参加すると、インをは角型にインアンド・できないことがある現象の改善 15.スマートーディングのGOF開始に「Advanced回版」のOP 60 ** 15キャーノール)に設定した状態である現象の改善 15.スマートーディングのGOF開始に「Advanced回版」のOP 60 ** 15キャーノール)に設定した状態ではないで、 15.スマートード・公園中にレローディをシープンス表示すると、ごく格にレコーダー制で通信エラーが必要する 取るの立て、 17.5D、メビートード・公園中にレローディをシープンス表示すると、ごく格にレコーダー制で通信エラーが必要する 取るの立と 17.5D、メビートード・公園で表別の大きが、対象のな着 17.5D、メビートード・公園中にレローディングラン・人は返還でありがでがありままが、ため、力が設定していったなど、やグレート・イングラングがでは、19年のでは、アグレート・イングラングラブが、GOOgole Chromate と、アグレート・イングラングを表していった。 2.2 画話体基本では、単心をレーア・イングランでは、地で、からでは、地を必めな差 2.2 画話体基本では、単心としたしたが影響によったが、力が設定している表のの差 2.2 画話体基本では、単心としたいでを受けるとは、他の表のな差 2.2 画話体基本では、単心のがよりましいで、まったが、大きのな差 2.2 スティーグ・イングランでは、大きのがよりままが、ため、力が設定しているが表のな差 2.2 スティーグ・イングランでは、大きのがよりを表ですると、地で、表が設定しているが表のな差 2.2 スティーグ・イングランでは、大きのがよりままがたった。力が設定しているでは、大きのな差 2.2 スティーグ・イングランでは、大きのがよりままがたった。力が設定しているが表のな差 2.2 スティーグ・イングランでは、大きのなが、大きのなが表がないの表のな差 2.2 スティーグ・イングランでは、大きのなが表示が表のな差 2.2 スティーグ・イングランでは、大きのなが表示が表のなるでは、そのな差 2.2 スティーグ・イングランでは、大きのなが表示のな差 2.2 スティーグ・イングランでは、大きのなが表示がない、まのの差 2.2 スティーグ・イングランでは、大きのなが表示がない、大きのな差 2.2 スティーグ・イングランでは、大きのなが表示のな差 3.2 スティーグのながままが、大きのなが表示がない。まのの発 3.2 スティーグ・イングランでは、大きのなが表示のな差 3.2 スティーグのながままが、大きのなが表示のな差 3.2 スティーグのなが表示がながままが、大きのなが表示がないでを表がないのな差 3.2 スティーグを表がままが、大きのなが表示がないでを表がないでを	

i-PRO 株式会社



対象機種:	WV-X86531-Z2		
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.29 2023/6/23	x86531-Z2_V229ES.zip	1.SDメモリーバックアップ機能を使用している場合、該当カメラに電源が入った時刻を起点に約24時間周期でレコーダー側に通信エラーが発生する場合がある現象の改善 ※本現象はPTZ部のみで発生する内容です 2.PTZ部のIPアドレスを固定IPに設定した状態で再起動すると、別ネットワークのPCからPTZ部のみアクセスできなくなる 現象の改善。(マルチセンサー部はアクセス可能)	
Ver2.27 2023/3/28	x86531-Z2_V227ES.zip	初版	

[※]ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は展開後、拡張子「.img」ファイルにしてご利用ください。

※圧縮ファイルを解凍すると、2種類の「.img」ファイルが展開されます。ファイル名に合わせてPTZ部、マルチ部に対して、それぞれバージョンアップを実施してください。

<ファイル名> <バージョンアップ先>

 $x86531-Z2_PTZ_VxxxES.img$ \rightarrow PTZ部 x86531-Z2 MULTI VxxxES.img \rightarrow マルチ部

4/4 i-PRO 株式会社