

i-PROネットワークカメラ対応レコーダー ファームウェアリリースノート

対象機種： WJ-NX300/4UX , WJ-NX300/12UX WJ-NX300/8UX , WJ-NX300/16UX			
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容	備考
Ver5.60 2024/11/29	NX300UX_v560J.zip	ブラウザ Chrome でHTTPS接続できない場合がある現象の改善。	
		温度変化が比較的大きい環境において、HDDの「応答遅延警告」が表示される場合がある現象の改善。	
		新カメラ接続方式(※)へ対応。 ※新たに登録するカメラの品番や機種情報を自動取得することで、レコーダーのバージョンアップによる新カメラ対応を不要とした。	
		新カメラに対応。[ハウジング一体/ボックス] WV-S15301-Z1LN, WV-S15501-Z1LN, WV-S15701-Z3LN, WV-X15301-Z1LN 上記カメラ追加に合わせて、「白黒切換にAuto4(LPR)」を追加。	
		新カメラに対応。[全方位] WV-X4556LS, WV-X4576LS	
		新カメラに対応。[PTZ] WV-X67300-Z4-3, WV-X67300-Z4-4, WV-X67300-Z4L3, WV-X67300-Z4L4, WV-X67301-Z4L3, WV-X67301-Z4L4 WV-X67700-Z3-3, WV-X67700-Z3L3, WV-X67701-Z3L3 上記カメラ追加に合わせて、「白色LED制御およびガラスヒーター制御」を追加。	

対象機種： WJ-NX300/4UX , WJ-NX300/12UX WJ-NX300/8UX , WJ-NX300/16UX			
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容	備考
Ver5.50 2024/7/31	NX300UX_v550J.zip	<p>ネットワーク通信障害が復旧しても、みえますねっとの接続が復帰しない場合がある現象の改善。</p> <p>本体HDMIモニターもしくはブラウザで認証系の設定変更を行うと、ブラウザでログインできなくなる場合がある現象の改善。</p> <p>新カメラ (PTZ) に対応 WV-S66300-Z3LN, WV-S66300-Z4LN, WV-S66700-Z3LN, WV-X66300-Z3LK, WV-X66300-Z4LK, WV-X66700-Z3LK</p>	
Ver5.40 (7.0.6.0) 2024/2/16	NX300UX_v540J.zip	<p>特定の解像度 (以下※) で録画したデータをMP4でコピー/ダウンロードを行った場合、汎用ビューワーで再生できない現象の改善。 (※2192x2192, 1600x1200, 3072x2304, 3072x1728, 1728x3072, 1440x2560, 2160x3840, 1440x1440, 1200x1200, 3328x1872, 1872x3328, 2688x1520, 1520x2688)</p> <p>MJPEGで登録したカメラの接続方法を「HTTPS」に設定すると、音声が出力されない現象の改善。</p> <p>ブラウザ、映像監視ソフトウェアWV-ASM300シリーズ/WV-ASM30シリーズ、i-PRO Mobile APPからの接続が行えなくなる現象の改善。 ■発生条件 パケットロスが発生するような不安定なネットワーク環境下でHTTPS接続を用いた運用を行った場合。</p> <p>AIプライバシーガード録画時は、ストリーム4 (モニターライブ多画面表示) のフレームレートを10fpsに固定するよう変更。</p> <p>雨滴除去アシスト機能を操作する「雨滴除去アシストボタン」をカメラコントロールパネル上に追加。</p> <p>新カメラ (ハウジング一体/ドーム) に対応 WV-X15300-V3LN, WV-X15500-V3LN WV-X15700-V2LN, WV-X22300-V3L WV-X22500-V3L, WV-X22700-V2L WV-X25300-V3LN, WV-X25500-V3LN WV-X25700-V2LN</p> <p>新カメラ (コンパクトドーム) に対応 WV-S32302-F2L, WV-S32302-F2L1 WV-S35302-F2L, WV-S35302-F2L1 WV-S32402-F2L, WV-S32402-F2L1 WV-S35402-F2L, WV-S35402-F2L1 WV-U31301-F2L, WV-U35301-F2L WV-U31401-F2L, WV-U35401-F2L</p> <p>新カメラ(PTZ)に対応 WV-S66300-Z4L, WV-S66700-Z3L WV-X66300-Z4LS, WV-X66700-Z3LS</p>	

対象機種： WJ-NX300/4UX , WJ-NX300/12UX WJ-NX300/8UX , WJ-NX300/16UX			
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容	備考
Ver5.30 (7.0.6.0) 2023/6/30	NX300UX_v530J.zip	<p>MOBOTIX製サーマルカメラ(M16)をVGA(HVGAW)で登録すると映像が表示されない現象の改善。 <発生条件：本機V5.20の場合> 特定プロバイダにおいてメール送信が行えない件の改善。</p> <p>他社カメラとのRTSP接続において、PLAYコマンドの応答にSession IDが無くても接続可能とした。</p> <p>新カメラに対応 WV-U11300-V2, WV-U21300-V2L</p>	
Ver5.20 (7.0.6.0) 2023/2/28	NX300UX_v520J.zip	<p>以下の発生条件が重なった場合、誤って録画異常(RCA)を検出し、システム再起動 (CPU)が発生する現象の改善。 <以下の発生条件 2 つが同時に発生している場合> ①スケジュール(SCH)録画中の全てのカメラが接続エラーになっている場合。 ②イベント録画設定しているカメラが接続されていて、そのカメラにイベントが入っていない期間が70分以上継続 (起動直後は140分) している場合。</p> <p>カメラのサーバー証明書変更 (PIPS (パナソニックi-PROセンシングソリューションズ) →i-PRO) に対応。</p> <p>ACTI製ビデオエンコーダー (V2221, V2224) のONVIF接続に対応。</p> <p>新カメラに対応 (アナログ出力対応モデル) WV-S1136D, WV-S1536LDN, WV-S2136LD</p> <p>新カメラに対応 (i-PROブランドカメラ) WJ-GXE500UX, WV-S1111UX, WV-S1130VRJUX, WV-S1136UX, WV-S1510UX, WV-S1536LTNUX, WV-S2111LUX, WV-S2130RJUX, WV-S2136LUX, WV-S2536LNUX, WV-S2536LTNUX, WV-S3130UX, WV-S3530UX, WV-S4156UX, WV-S4176UX, WV-S4556LUX, WV-S4576LUX, WV-S6532LNUX, WV-S6532LNSUX, WV-S713ZUX, WV-SUD638UX, WV-SUD638-HUX, WV-SUD638-TUX, WV-X6533LNUX, WV-X6533LNSUX</p> <p>新カメラに対応 (Uシリーズ) WV-U1130A, WV-U1132A, WV-U1142A, WV-U1532LA, WV-U1542LA, WV-U2130LA, WV-U2132LA, WV-U2140LA, WV-U2142LA, WV-U2530LA, WV-U2532LA, WV-U2540LA, WV-U2542LA</p> <p>新カメラに対応 (PTZカメラ) WV-S61300-ZY, WV-S61301-Z1, WV-S65300-ZY, WV-S65301-Z1/Z1-1/Z1S, WV-S65302-Z2/Z2-1, WV-S65340-Z2N1/Z4N1</p> <p>新カメラに対応 (PTカメラ) WV-B51300-F3/F3W, WV-B54300-F3/F3W</p> <p>新カメラに対応 (PTZ一体型マルチセンサーカメラ) WV-X86531-Z2</p> <p>新カメラに対応 (マルチセンサーカメラ) WV-S85402-V2L, WV-S85702-F3L, WV-U85402-V2L</p> <p>新カメラに対応 (PTZカメラ) WV-S61501-Z1, WV-S65501-Z1</p>	
Ver5.10 (7.0.5.0) 2023/1/30	—	初版	

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は展開後、拡張子「.img」ファイルにてご利用ください。